

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения  
«Крест обетный»

---

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия))

от 

|    |    |      |
|----|----|------|
| 13 | 10 | 2022 |
|----|----|------|

день, месяц, год

Осмотр начат 12 ч 00 мин

Осмотр окончен 12 ч 30 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:  
выездное обследование

---

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях<sup>1</sup> (при наличии):

Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района  
Ненецкого автономного округа

При визуальном осмотре,

осмотрено строение, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Устье, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. Крест восьмиконечный, высота – 3,25 м, длина поперечного бруса – 1,72 м. Выполнен из брусьев сечением 25х19 см, покрыт тесовой кровлей на два ската. Ориентирован лицевой стороной с резьбой на запад. Тесовая кровля с охлупнем, украшенным волнообразным гребнем, резными подзорами и полотенцами. Обратная восточная плоскость креста оформлена прибитой вдоль каждого бруска планкой волнообразного профиля.

---

<sup>1</sup> К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).



(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

установлено следующее:

Фундамент: отсутствует (крест вкопан в землю).

Отмостка: отсутствует.

Цоколь: отсутствует.

Наружные стены: столб крестовый с поперечинами деревянный из лиственничного бруса сечением 180 x 230 мм., длиной на поверхности 3,25 м. вкопан в землю. В настоящее время крест имеет значительный крен в западном направлении и подпёрт досками. Состояние тела столба неудовлетворительное, наблюдается продольная трещина вдоль западной плоскости. Часть, заглубленная в землю, подгнила.

Внешнее декоративное убранство: лицевая западная плоскость. Все надписи выполнены контррельефом. Ориентирован лицевой стороной с резьбой на запад. Обратная восточная плоскость креста оформлена прибитой вдоль каждого бруска планкой волнообразного профиля. Крыша дополнена прибитыми вдоль скатов резными подзорами и полотенцами, сохранились их фрагменты. На средней и нижней перекладине сохранились, соответственно вверху и внизу отверстия от копия и трости с губкой, в настоящее время утрачены. Общее состояние декоративного убранства неудовлетворительное.

Окраска: сохранились остатки покраски креста – основные элементы – стойка, перекладины были окрашены желтой охрой, резные элементы – красной охрой, надписи и окружности, очевидно, белой. Краска почти не сохранилась.

Крыша: крыша тесовая из доски толщиной 20 мм., двухскатная с подзорами и «капельками» на свесах, древесина обветшала, состояние аварийное. Главка отсутствует, крышу завершает деревянный охлупень с резным морского мотива завершением, состояние неудовлетворительное.

Ограда: ограда выполнена из доски (штaketник) по деревянным направляющим, состояние неудовлетворительное

Выводы по результатам визуального осмотра: памятник в аварийном состоянии. Крест завалился в восточном направлении и держится только за счёт установленной с противоположной стороны подпорки из досок, крен составляет до 15 градусов. Требуется выполнить ремонтно-реставрационные работы.

---

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):  
отсутствует

---

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра,  
специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:  
смартфон Apple iPhone 12 Pro

---

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:  
фотографические снимки объекта

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют


Замечания к протоколу (при наличии):  
отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность

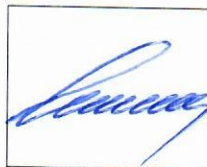

подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия

Главный консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность



подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

13.10.2022



Приложение к протоколу осмотра  
объекта культурного наследия  
регионального значения «Крест  
обетный» от 13.10.2022

