

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Сумарокова»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия))

от

21	06	2023
----	----	------

день, месяц, год

Осмотр начат 11 ч 30 мин

Осмотр окончен 12 ч 00 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях¹ (при наличии):
ГБУК «Музейное объединение Ненецкого автономного округа»

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Устье, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Сумарокова», 70-е гг., XIX в. Двухэтажный деревянный дом. Прямоугольный в плане. Переднюю южную часть плана занимает двухэтажная крестовая изба. На фасад в обоих этажах выходят два жилых, связанных между собой, помещения с окнами на передней и боковых стенах. В нижнем этаже к ним примыкают по продольной оси: слева – сени, справа – кладовая; в верхнем этаже над сенями нижнего этажа верхние холодные сени, а над кладовой – жилая комната. В южной части высокого чердака выполнен сруб светелки.

¹ К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

Северную часть пала занимает стая. Верхний этаж – поветь с окнами и широкими воротами на северном фасаде. Нижний этаж стай – скотный двор с воротами на северной стене.

Сруб двухэтажной избы, прируб стай и высокое закрытое крыльцо у западного фасада образуют композицию примыкающих друг к другу разновеликих объёмов под самостоятельными кровлями.

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

установлено следующее:

фундамент: при визуальном осмотре (без взаимодействия с контролируемым лицом) определить конструктив фундамента не представилось возможным.

Отмостка: отсутствует.

Цоколь: цоколь обшит горизонтально досками, значительных искривлений горизонтальной и вертикальной линии цоколя не обнаружено. Отлив по верху цоколя также выполнен из досок. Стыки примыканий отлива (сливной доски) по верху цоколя негерметичны и в силу своего состояния не выполняют должной функции, что приводит к намоканию конструктивных элементов здания. Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах цоколя. Состояние цоколя ограничено – работоспособное.

Наружные стены: стены жилой избы рублены из бревен сосны, диаметр (в среднем) 25 см в «обло», чело укреплено врубленными «в лапу» простенками, служащими боковыми стенками чердачной светелки. Устройство стен стай: скотный двор(нижний ярус) – самостоятельный сруб «в обло», конструктивно не связанный с поветью (рубленной «в лапу»), задние углы повети опираются на мощные столбы из бревен. Деформаций не обнаружено, состояние стен удовлетворительное.

Обшивка: фасады избы обшиты тесом и декорированы плоскими фигурными пилястрами (в местах выпусков бревен стен). Наблюдается деформация наружной облицовки. В целом, состояние удовлетворительное.

Наличники: профилированные наличники оконных и дверных проемов, состояние удовлетворительное.

Карниз: сильно выступающий многообломный карниз, на свесах наблюдается поражение древесины (плесень, грибок). В целом, состояние удовлетворительное.

Крыльцо: здание имеет два крыльца. Центральное крыльцо закрытое: конструкция из вертикальных стоек, обшитых тесом. Ступени открытой части крыльца из бруса, обшитого доской, ступени установлены на стойках. Второе открытое четырехступенчатое крыльцо с площадкой, ступени из доски на лежках.

На обоих крыльцах на ступенях наблюдается поражение древесины (плесень, грибок). В целом, состояние удовлетворительное.

Двери: наружные двери с косячатыми колодами, полотна - плотничной работы с кованными жиковинами. Состояние обоих удовлетворительное.

Крыша: крыша двухскатная, у стай фронтоны вертикально защиты досками. В жилой избе-брус. Состояние удовлетворительное.

Обрешетка: обрешетка сплошная из досок. Состояние удовлетворительное.

Кровля: покрытие из теса в два слоя с охлупнем. Чело обрамлено гладкими причелинами. «Небо» большого выноса, подшито тесом. На свесах наблюдается поражение древесины (плесень, грибок). Состояние удовлетворительное.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в удовлетворительном состоянии, требуется завершить ремонтно-реставрационные работы памятника.

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):
отсутствует

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра, специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:
смартфон Apple iPhone 12 Pro

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:
фотографические снимки объекта

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют

Замечания к протоколу (при наличии):
отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность




подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия

Главный консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность

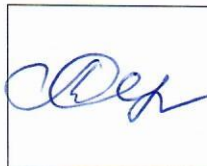

подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

21.06.2023

Приложение к протоколу осмотра
объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом Сумарокова»
от 21.06.2023

